

### Die Schalungstechniker.

# Ankersystem 15,0 - Faserbetonrohr 22mm

Art.-Nr.: 581991000

### **Prüfbericht**

Schallprüfung GU 4.2/ 06-208





# **Gutachterliche Stellungnahme**

## Mauerstärken aus Faserbeton

GU 4.2/06-208 | 08.11.2006 | deutsch

Einfluss verschiedener Verschlüsse von Durchbrüchen einer Betonwand mit Mauerstärkensystemen auf die Luftschalldämmung der Betonwand


Geprüft durch: MFPA Leipzig GmbH, Leipzig

080PZ13/01-DEDE-11/06

# MFPA Leipzig GmbH

Anerkannte Prüfstelle für Baustoffe, Bauteile und Bauarten

PÜZ-Stelle nach Landesbauordnung (SAC 02), Bauproduktengesetz (NB 0800)

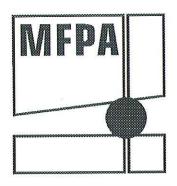

Bereich IV - Bauphysik Bereichsleiter: Dr.-Ing. Mike Sieder

AG Schallschutz

# Gutachterliche Stellungnahme

GU 4.2/06-208

vom 08.11.2006 / Ausfertigung

Gegenstand:

Einfluss verschiedener Verschlüsse von Durchbrüchen einer Betonwand mit

Mauerstärkensystemen auf die Luftschalldämmung der Betonwand

Auftraggeber:

Max Frank GmbH & Co. KG

Mitterweg 1 94339 Leiblfing

Auftragsdatum:

10.10.2006

Eingang der Unterlagen:

Bearbeiter:

Dr.-Ing. H.-J. Teichert

Dieses Gutachterliche Stellungnahme besteht aus 2 Seiten.

Dieser Bericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die Schriftform mit Originalstempel und Originalunterschrift des / der Zeichnungsberechtigten.

Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt

für das Bauwesen Leipzig mbH

Geschäftsführer: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter, Dr.-Ing Frank Dehn Hans Weigel Straße 2b · D - 04319 Leipzig

Telefon:

Sitz:

+49 (0) 341/65 82-143 +49 (0) 341/65 82-199

Fax: E-Mail:

bauphysik@mfpa-leipzig.de

Handelsregister:

Amtsgericht Leipzig HRB 177 19

Ust.-Nr.: Bankverbindung: DE 813200649 Sparkasse Leipzig Kto.-Nr 1100 560 781

BLZ 860 555 92



### 1. Aufgabenstellung

Für den Antragsteller Max Frank GmbH & Co. KG wurde die Luftschalldämmung an einem Betonelement mit Durchbrüchen (1 Durchbruch pro m²) geprüft, wobei die Durchbrüche mit verschiedenen Mauerstärkensystemen des Antragstellers verschlossen wurden. Die Ergebnisse sollen im folgenden Gutachten zusammengefasst werden.

#### 2. Unterlage

Prüfbericht PB 4.2/06-208 vom 23.102006 der MFPA Leipzig GmbH

### 3. Ergebnisse der Prüfungen

Es wurden die in der Tabelle 1 angegebenen Schalldämm-Maße ermittelt:

Tabelle 1: Prüfwerte einer Betonwand mit verschiedenen Verschlussarten

Prüfaufbau	bewertetes Schalldämm-Maß R <sub>w</sub> (C; C <sub>tr</sub> ) in dB
Variante 0: Betonelement geschlossen	57 (-2; -5)
2 Durchbrüche je 22 mm mit Beton verschlossen	
Variante 1: Betonelement offen	31 (-0; -0)
2 Durchbrüche je 22 mm	
Variante 2: Betonelement mit Mauerstärkensystem wasserdicht	57 (-2; -5)
beidseitig mit je zwei 2 cm langen Stöpseln verschlossen.	
Variante 3: Betonelement mit Mauerstärkensystem schalldicht	
beidseitig mit je zwei 2 cm langen Stöpseln und einem 4 cm langen	57 (-2; -5)
Stöpsel verschlossen	
Variante 4: Betonelement mit Mauerstärkensystem gasdicht	
mit drei 4 cm langen Stöpseln und beidseitig je vier 2 cm langen	57 (-2; -5)
Stöpseln verschlossen	

### 4. Beurteilung der Schalldämmung der Mauerstärkensysteme

Die Prüfungen zeigen, dass eine 200 mm dicke monolithische Betonwand (Variante 0) die gleiche Schalldämmung aufweist wie eine durch Mauerstärkensysteme verschlossene Betonwand (Varianten 2 bis 4). Eine Verringerung der Luftschalldämmung von massiven Wänden durch die Mauerstärkensysteme tritt nicht auf.

Leipzig, den 08.11.2006

Dr.-Ing. H.-J. Teichert
Prüfstellenleiter Schallschutz

SAC 02

LEIPZIG GMBH